



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Cisaille PERROT PH 3008



Anomalie : le coulisseau tombe, il faut repomper pour le remonter

Il existe plusieurs causes qui peuvent êtres liées à ce défaut.

Nous commençons par vérifier s'il tombe plutôt du coté droit ou gauche

Si c'est du coté gauche alors vérifier :

- Fuites au niveau des vérins de butée,
- Fuites au niveau du vérin droit
- Soupape d'accumulateur fuyarde





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

Nota : cela peut être une fuite interne dans le vérin droit. Pour le vérifier, coulisseau au PMH, dévisser la vis sur le raccord coudé du dessus et attendre (il est en pression par le bas donc si cela coule il faut changer les joints).



Si c'est du côté droit alors cela peut être :

- Les joints de piston du vérin coté gauche
- Un tiroir de distributeur qui bloque

Il est bon aussi de placer en série après la pompe une vanne ¼ de tour afin d'être certain de l'étanchéité du clapet de pompe à main



Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35